

Instruction  
Manual  
使用说明书

LWGQ 型  
气体涡轮流量计  
咨询热线 : 0550-7308923



## 目 录

### 1、概述

- 1.1 搬运时应注意的事项
- 1.2 存放应注意的事项
- 1.3 选择安装地点应注意的事项
- 1.4 限制使用无线电收发机应注意的事项
- 1.5 防爆型仪表安装注意事项

### 2、技术性能

- 2.1 气体涡轮流量传感器的技术性能
- 2.2 LRT-I 现场显示表(锂电池供电)的技术性能
- 2.3 LRT-III现场显示表(外供电)的技术性能

### 3、结构与工作原理

- 3.1 气体涡轮流量传感器的基本结构
- 3.2 工作原理

### 4、外形尺寸及安装

- 4.1 外形尺寸
- 4.2 安装

### 5、接线

- 5.1 放大器及现场显示表的接线
- 5.2 应用举例

### 6、LRT-I 和 LRT-III现场显示表的安装和操作

- 6.1 LRT-I 和 LRT-III现场显示表的安装
- 6.2 现场显示表的结构和功能
- 6.3 显示段中的内容
- 6.4 参数设定
  - 6.4.1 从一般模式转换为设定模式
  - 6.4.2 参数代码与参数数据的设定
- 6.5 报警数字显示模式
- 6.6 错误代码清单
- 6.7 锂电池更换 (LRT-I)

### 7、流量传感器的维护

### 8、流量传感器故障及故障排除方法

装箱单

## 1、概述

本说明书叙述了LWGQ 气体涡轮流量计的标准技术规格、型号及其安装、操作和维护。请在使用前阅读本手册。但在手册中没有叙述用户的不同特点，也未对每一次的技术规格、结构或部件的修改作订正，因为有些修改不会对仪器的功能和操作有影响。

LWGQ 型气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表、现场显示表等配套可用于测量液体的流量和总量。它被广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。尤其适用于天然气、干煤气、压缩空气等的测量。

流量计有多种输出和显示方式(详见型号规格代码表)。

### 1.1 搬运时应注意的事项

为防止受到损坏，流量计在搬运到用户使用地点之前请使用原包装。

### 1.2 存放应注意的事项

仪器到达之后应及时安装。对于电池供电的LRT-I 表头，未使用时应将电源插针置于“OFF”(断开)位置，以免电池耗电影响电池的使用寿命。如需存放，请注意下列事项：

- a) 可能的条件下，不打开包装箱存放。
- b) 如已打开包装，或已使用过仪表，请把LRT-I 表头电源跳线器插在“OFF”位置，并使用原包装。  
存放地点应具备下列条件：
  - a) 防雨防潮
  - b) 机械振动小，避免碰撞冲击
  - c) 温度在30~+60℃。理想温度在25℃左右。
  - d) 如存放在室外，仪表性能就要受到影响。因此一旦仪表搬运到安装地点，就要尽快地安装起来。

### 1.3 选择安装地点应注意的事项

流量计的设计已考虑到了在恶劣环境条件下的情况，但是为长期保持其精确度和稳定性，在选择安装地点时必须注意下列事项：

**环境温度：**避免安装在环境温度变化很大的场所。如果受到设备的热辐射时，须有隔热通风的措施。

**环境空气：**避免把流量计安装在含有腐蚀性气体的环境中。如果一定要安装在这样的环境中，则必须提供通风措施。

**机械振动和冲击：**仪表的结构很坚固，但在选择安装场所时应尽量避免机械振动或碰撞冲击。如果仪表安装在振动较大的管道上，则管道需加支撑。

**其它：**仪表的周围应有充裕的空间，以便安装和定期检修。

### 1.4 限制使用无线电收发机应注意的事项

流量计的电气部分是可以抗高频电噪声干扰的。但是如果太靠近仪表处使用无线电收发机，那么高频噪声干扰就会影响到仪表。查看一下仪表安装场所，仪表是否受到无线电收发机的影响(把无线电收发机从几米远处移向仪表，看是否受到影晌)。如有的话，就把收发机远离该场所。

### 1.5 防爆型仪表安装注意事项

流量计的设计可用于“爆炸性环境用电气设备通用要求(GB3836.1)”，“爆炸性环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”及“爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”标准所规定的1区和2区危险地区。

## 2、技术性能

### 2.1 气体涡轮流量传感器的技术性能

气体涡轮流量传感器的公称通径、流量范围、流体温度、公称压力、环境温度、相对湿度、最大压力损失见表 2-1。

型号、规格代码表见表 2-2

表 2-1

型号 规格	标准流量范围 (m³ / h)			流体温度	环境温度	相对湿度	公称压力 PN (MPa)	最大压力损失 (kPa)
	基本误差 1%	基本误差 1.5%	基本误差 2.5%					
LWGQ-15				1.5~7.5			6.3	1
LWGQ-25				6~42				0.7
LWGQ-40	8.4~84	8.4~160						0.6
LWGQ-50	16.8~168	16.8~336						0.5
LWGQ-80	34~340	34~680						0.7
LWGQ-100	51~510	51~1020					1.6	0.7
LWGQ-150	98~980	98~1960					2.5	0.8
LWGQ-200	170~1700	170~2550					4.0	0.8
LWGQ-250	230~2300	230~3450						0.8
LWGQ-300	400~4000	400~6000						0.8

表 2-2 LWGQ型气体涡轮流量传感器型号和规格代号表

型号	规格代号	说明
LW.....		涡轮流量仪表
G.....		传感器
Q.....		气体
公称通径	-15..... -25..... -40..... -50..... -80..... -100..... -150..... -200..... -250..... -300.....	15mm(管螺纹G1") 25mm(管螺纹G1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ") 40mm(法兰型) 50mm(法兰型) 80mm(法兰型) 100mm(法兰型) 150mm(法兰型) 200mm(法兰型) 250mm(法兰型) 300mm(法兰型)
型式代号	A..... B..... C.....	精度2.5% 精度1.5% 精度1%*
输出信号	P..... I..... T..... M..... C.....	脉冲输出 4~20mA输出 现场瞬时/累积流量指示(电池供电) 脉冲/4~20mA输出和现场瞬时/累积显示 自动温压补偿, 脉冲/4~20mA输出和现场显示
公称压力	C1..... C2..... C3..... C4..... C5..... C6..... C7.....	PN1.6Mpa PN2.5Mpa PN4.0Mpa PN6.3Mpa* PN16Mpa* PN25Mpa* PN40Mpa*
防爆要求	/NE /EX	不防爆 防爆等级dIIIBT4
特殊选项	/□	例: 高压等

注: 1、法兰连接尺寸按 JB / T 81-1994 或 JB / T 79-1994。

2、有\*者为特殊定货。

【例】LWGQ-50CIC2 / Ex / NT

其涵义是: 涡轮式流量计, 通径 DN50, 精度 1.0%, 4~20mA 模拟输出, 额定工作压力小于 1.6Mpa, 有防爆要求, 常温。

输出:

脉冲: 普通放大器 LWF-T: 防爆放大器 LWF-11A(B)

模拟输出 4~20mA: 普通型 LWA-11: 防爆型 LWA-11 A(B)

防爆等级: Ex dIIIBT4

## 2.2 LRT-I 现场显示表(锂电池供电)的技术性能

### 精确度:

瞬时流量: 读数的 0.5%

累计流量: 读数的 0.1%

**环境温度:** -20~60°C

**介质温度:** -20~120°C

\*根据防爆温度组别决定介质温度

**环境湿度:** 相对湿度 5~100% (不允许有结露现象)

**外壳组件的材料:** ZL104 铸铝合金

**电源:** 3.6V 锂电池 (1 年更换电池)

**显示:** 6 位 LCD 及工程单位显示

流量%、瞬时流量、累计流量有 6 种组合显示方式

**输出:** 无输出

**记忆功能:** 断电时, 所有数据仍保留

**误差修正:** 分段修正

**外壳防护:** IP65, 防水, 防尘

**防爆等级:** Ex ibIIBT4

**重量:** 1.5kg

## 2.3 LRT-III现场显示表(外供电)的技术性能

### 精确度:

瞬时流量: 读数的 0.5%

累计流量: 读数的 0.1%

**环境温度:** -20~60°C

**介质温度:** -20~120°C

\*根据防爆温度组别决定介质温度

**环境湿度:** 相对湿度 5~100% (不允许有结露现象)

**放大器外壳组件的材料:** ZL104 铝合金材料

**电源:** +24V DC±4.8V DC

**显示:** 6 位 LCD 及工程单位显示

流量%、瞬时流量、累计流量有 6 种组合显示方式

**输出:**

脉冲

4~20mA 模拟

**记忆功能:** 断电时, 所有数据仍保留

**记录功能(可选):** 可追溯 1 年内的历史记录(时间、流量、温度和压力)

**误差修正:** 自动温度压力补偿运算, 分段修正

**通信(可选):** RS485

**外壳类别:** IP65, 防水, 防尘

**防爆等级:** Ex dIIBT4

**重量:** 1.8kg

### 3、结构与工作原理

#### 3.1 气体涡轮流量传感器的基本结构

传感器的基本结构如图 3-1 所示，它主要由壳体、前导向架、叶轮、后导向架、压紧圈、加油系统 (DN40 以上) 和放大器或显示转换器等组成：

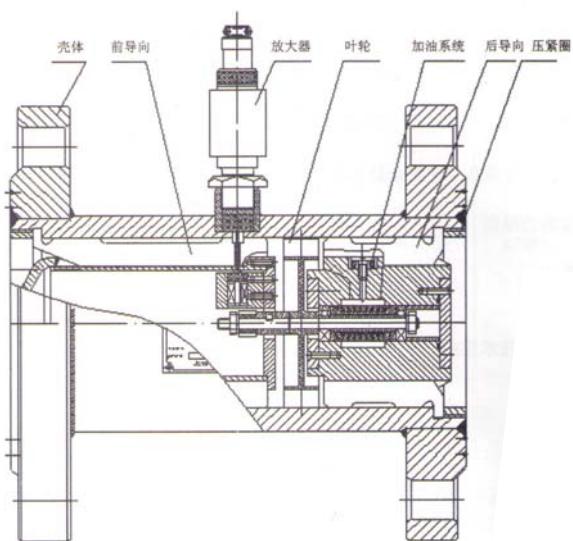


图 3-1 LWGQ 气体涡轮流量传感器结构图

#### 3.2 工作原理

当被测流体流经传感器时，传感器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转，叶轮即周期性地改变磁电感应系统中的磁阻值，使通过线圈的磁通量周期性地发生变化而产生电脉冲信号，经放大器放大后进行显示或传送至相应的流量积算仪表、PLC 或上位计算机，进行流量或总量的测量。

#### 4、外形尺寸及安装

##### 4.1 外形尺寸

a)、公称通径 DN15、25 的气体涡轮流量传感器(公称压力 PN6.3MPa 见图 4-1, 表 4-1)

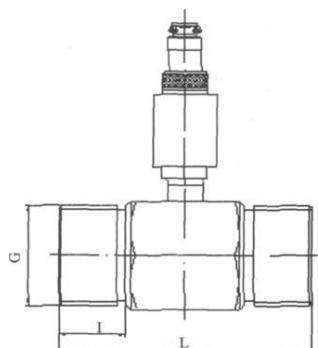


表 4-1

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)		G	I (mm)	L (mm)	重量 (kg)
	15	25				
15	G 1"			18	75	1.0
25	G 1 1/4"			23	100	1.5

图 4-1 DN15~25(公称压力 PN6.3MPa)外形

b). 公称通径 DN40~300 的气体涡轮流量传感器(见 图 4-2, 表 4-2)

表 4-2

公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)		d	N	L	重量 kg	
	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>					
40	145	110	18	4	140	7	
50	160	125			150	8	
80	195	160			200	10	
100	215 (230)	180 (190)	18 (22)	8	220	12 (13)	
150	280 (300)	240 (250)			300	16 (17)	
200	340 (360)	295 (310)		12	360	19 (20)	
250	405	355	26		400	73	
300	460	410			420	85	

注: (1) 法兰连接尺寸 JB/T81-1994 或 JB/T79-1994。

(2)一般出厂产品配公称压力 PN1.6MPa 的法兰。

(3)括号中是 2.5MPa 下的数值。

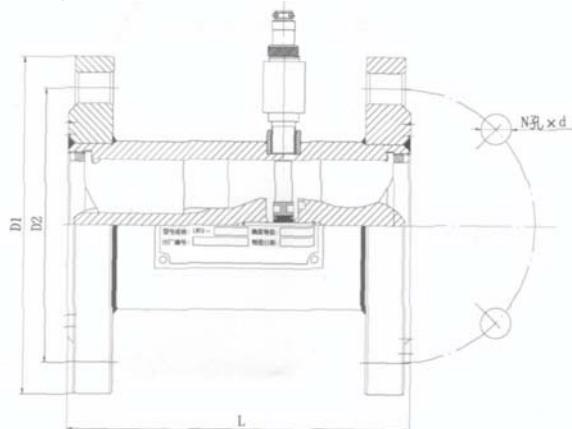


图 4-2 DN40~300 外形

c)LRT-I 现场显示表(图 4-3)

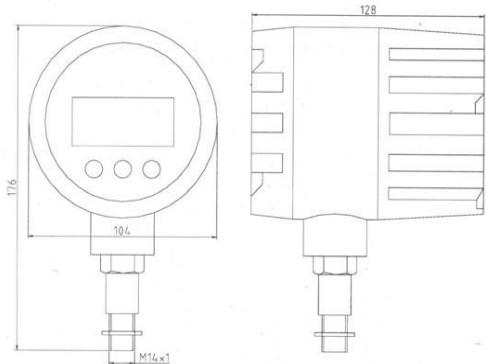


图 4-3 LRT-I 型现场显示表外形尺寸

d) LRT-III现场显示表(图 4-4)

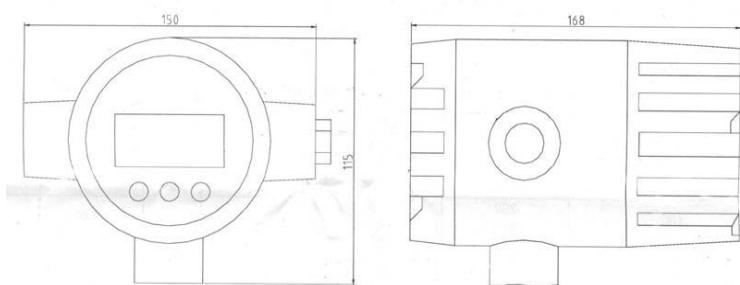


图 4-4 LRT-III型现场显示表外形尺寸

## 4.2 安装

### 1. 安装的场所

传感器应在被测液体的温度为-20~+120℃(特殊高温场合除外)，环境相对湿度不大于80%的条件下工作。从维护方便角度考虑，应安装在容易拆换和避免配管振动或配管有应力影响的场所。考虑到对放大器的保护，应尽量避免使它受到强的热辐射和放射性的影响。同时，必须避免外界强电磁场对检测线圈的影响，如不能避免时，应在传感器的放大器上加设屏蔽罩，否则干扰将会严重影响显示仪表的正常工作。


### 2. 安装的位置

传感器一般应水平安装，安装时传感器上的指示流向的箭头应与流体的流动方向相符。如必须垂直安装时，应使流体从下往上流，保证流量传感器管内充满流体。

### 3. 配管要点

(1)为了清除液体涡流和断面流速不均匀对测量的影响，应在传感器进出口处安置必要的直段或整流器。一般要求上游部分(进口处)的直管段长度为(15~20)D(D为传感器公称通径)。下游部分(出口处)的直管段长度为5D，而直管管径和传感器通径要一样，否则会带来测量误差。

此外还应根据传感器前面配管的状态来决定上游部分的直管段长度，一般推荐如下(见图4-5)

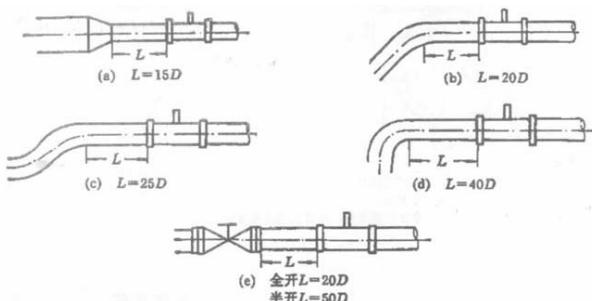

调谐收缩时：L=15D

图4-5 下游直管段

单弯管接头时：L=20D

双弯管接头时：L=25D (一个平面)

L=30D (二个平面)

直角弯管接头时：L=40D

有截止阀时：L=20D(阀门全开)

L=500(阀门半开)

另外，为了更有效地清除涡流，提高测量精度，可在上游部分的直管段转入一束导管组成的整流器。装上整流器后上游部分的直管段长度为(10~20)D。

(2)为了清除流体中的杂质，确保传感器的正常工作，提高传感器的寿命，在传感器前的管路上应装上目数为3~9目/厘米<sup>2</sup>的过滤器。一般情况下通径大的目数稀，通径小的目数密。为保证传感器正常运行，还应根据实际使用情况选用过滤网的目数。

(3)焊接传感器进口法兰时，必须注意管内无突出部分。当连接进口法兰时，两法兰外周要完全吻合，垫圈不能暴露在管内。偏心异径接头将会引起流速不均匀分布的现象，故不能使用。

(4)为了保证工作条件下检修的需要，变送器前后管道上应安置切断阀门(截止阀)，同时应设置旁通管道。流量控制阀要装在传感器的下游。传感器使用时上游所装的截止阀必须全开，避免上游部分的流体产生涡流现象。

(5)通过传感器的流量过大时(超过流量范围上限)，轴承将因转速过高而加快磨损。为此，在预计有过大流量的情况时，可利用安置在下游部分的流量控制阀调节流体流量。

(6)在新管路上安装传感器时，为避免管路中杂质进入传感器，应先用一根空管子代替传感器等运行一段时间后，确认杂质已排除再换上传感器。

## 5、接线

### 5.1 放大器及现场显示表的接线

#### a). 普通脉冲输出放大器接线 (LWGQ-口口口口 P)

脉冲输出放大器无需输入接线。

输出信号通过防水接头配用三芯金属屏蔽导线传输，金属屏蔽网接大地。接线如图 5-1 所示。



图 5-1 普通脉冲输出放大器接线

- 供电电源:  $V_{dd}$  为+5~+24V
- 输出频率: (在流量下限时)不低于 20Hz。
- 低电平: 0~0.5V(推挽输出)
- 高电平:  $(V_{dd}-2)V$ (推挽输出)
- 环境温度-20℃~+60℃。
- 相对湿度不大于 85%。

#### b). 4~20mA 模拟输出转换器接线 (LWGQ-口口口口 I)

4~20mA 模拟输出(二线制)接线如图 5-2 所示。

实际负载指的是流量积算仪、PLC、计数器、记录仪、计算机等上位机。

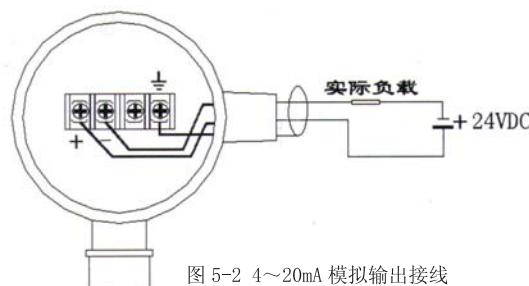


图 5-2 4~20mA 模拟输出接线

### C. LRT-III 现场显示表的接线 (LWGQ-口口口口 R 和 LWGQ-口口口口 M)

二线制电流输出时电源电压与负载的关系如图 5-3 所示。

脉冲输出电源一般为+24V DC, 三线制。

模拟输出电源一般为+24V DC, 二线制。

电流输出接线如图 5-4 所示。

脉冲输出接线如图 5-5 所示。



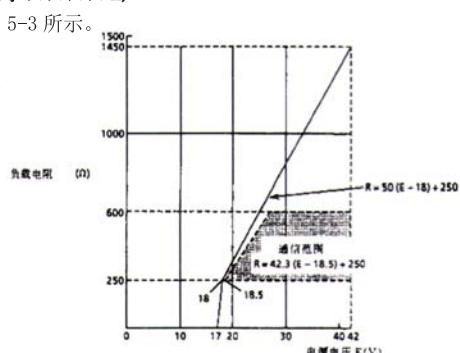


图 5-3 电源电压与负载(4~20mA DC 输出)的关系

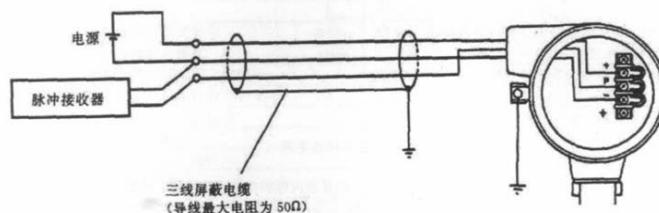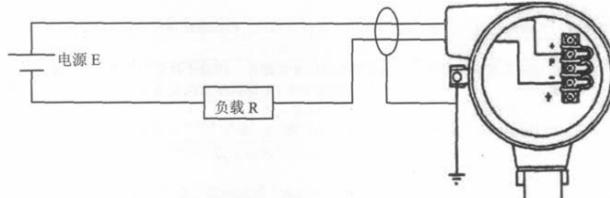

## 5.2 应用举例

### A. 脉冲输出放大器与 WP 或 SWP 系列流量积算仪的连接

脉冲输出放大器与 WP 或 SWP 系列流量积算仪的连接如图 5-6 所示。

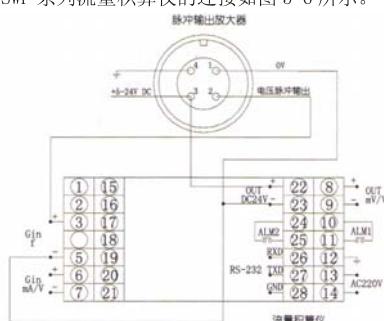


图 5-6 脉冲输出放大器与 WP 或 SWP 系列流量积算仪的连接

### B. 4~20mA 模拟输出转换器与 WP 或 SWP 系列流量积算仪的连接

4~20mA 模拟输出转换器与 WP 或 SWP 系列流量积算仪的连接如图 5-7 所示。

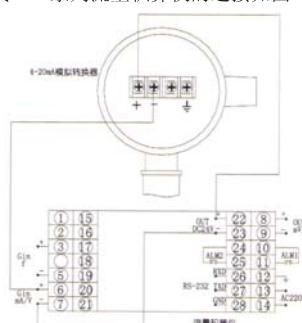


图 5-7 4~20mA 模拟输出转换器与 WP 或 SWP 系列流量积算仪的连接

## 6、LRT-I 和 LRT-III 现场显示表的安装和操作

### 6.1 LRT-I 和 LRT-III 现场显示表的安装

LRT-I 和 LRT-III 现场显示表与气体涡轮流量传感器通过 M14×1 螺纹座相连。螺纹应尽量拧到底，否则会漏计频率信号，造成测量误差。

如果要改变显示器的方向，对 LRT-I 来讲，只要松开固定螺纹座的紧定螺钉，注意不要旋出太多，转动表头到理想的方向。转角不要超过 360 度，重新拧紧紧定螺钉即可。对于 LRT-III 表，只能通过 M14×1 螺纹座来改变方向，注意不要超过半圈，改变完毕，锁紧螺母。

对于电池供电的 LRT-I 表，打开后盖，把电源跳线器从“OFF”位置拔出，插入“ON”位置即可进行操作。

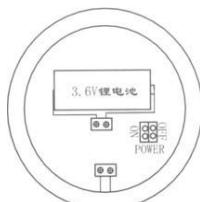


图 6-1 LRT-I 表接通电源

### 6.2 现场显示表的结构和功能

本章叙述的是现场显示(对于 LWGQ-□□□□T 和 LWGQ-□□□□M)的显示内容和参数设定步骤。面板如图 6-2 所示。



图 6-2 现场显示表面板

智能表液晶显示的内容有数字，百分数和工程单位。

如果要设定一个显示内容中没有的工程单位，只要把这个单位的符号标记贴在显示窗口的右上部。可用[SET]，[SHIFT]，[INC]设定键来设定各个参数。

表 6-1 显示单位的类型

显示单位	说明
%	百分数
l	升
t	吨
Nm <sup>3</sup>	标准立方米
m <sup>3</sup>	立方米
kg	千克
/h	每小时
/m	每分钟

表 6-2 面板各部分名称

项	说明
1 显示段：显示数据、单位、参数设定项的编号	
2 设定段：设定参数项号及参数的数据(用SET, SHIFT, INC键设定)	
3 如果设定显示器以外的单位，则要贴上单位标签	
4 小数点	
5 确定一个参数设定号或一个参数数据的符号标记	
6 设定键	

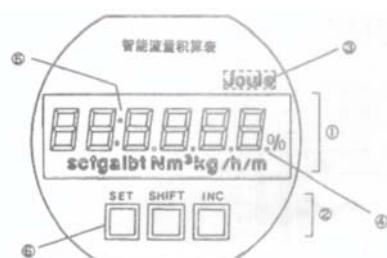


图 6-3 面板各部分名称

### 6.3 显示段中的内容

显示的内容可分成以下三个模式：

表 6-3 模式名称表

序号	模式(状态)名称	键操作	显示内容
1	一般模式	—	该模式可显示瞬时流量或积算值
2	设定模式	SET 口	该模式中，用设定段来确定参数内容或修正数据。在一般模式时按一下SET键，就可进入设定模式
3	报警号数 显示模式	—	在一般模式中当有报警发生时，本模式就会交替。报警的号数表示了报警的内容(约2秒)，然后在显示正常的数据(约4秒)，两者重复交替。

(注) 模式所表示系统处于可以实现相关设定或显示的状态

在一般模式(状态)中，可显示瞬时流量、累积流量、温度和压力。在一般模式中如表6-4所示共有8个显示模式。

表 6-4 显示模式代号列表

显示模式代号	名 称	内 容
0	%显示模式	瞬时流量以0.0%~110.0%显示
1	以测量单位模式显示	用0~32000显示以测量单位表示的瞬时流量
2	积算流量显示模式	用不表示小数点的0~999999来显示积算流量
3	流量%和积算流量交替显示	交替显示瞬时流量(%)和积算流量(工程单位)
4	瞬时流量和积算流量交替显示	交替显示瞬时流量(工程单位)和积算流量(工程单位)
5	瞬时流量和%交替显示	交替显示流量%和以工程单位表示的瞬时流量
6	温度(℃)显示	介质实时温度值
7	压力(kg / cm <sup>2</sup> )显示	介质实时压力值

\*小数点位置由量程的设定情况决定。

表 6-5 显示模式改变次序

次序号	操作键	显示	说明
0		100.0%	一般模式 例如：积算值
1	SET □ 按『SET』键	02:--00 ◎光标的位置是可变动的	一般模式 ● 按『SET』键以进入设定模式 ● 参数项号码可以改变
2	INC □ INC □ INC □	01:--00 ◎显示【c1】 ◎显示【d1】	● 按『INC』键 ● 按『INC』键 ● 按『INC』键
3	SHIFT □ INC □	01:--00 02:--00 ◎显示内容与前设定的值不同	● 当按下『SHIFT』键，光标向右移一位 ● 按『INC』键，『1』改变为『2』
4	SET □ INC □	02:--00 ◎光标位置移到最右	● 然后，再按『SET』，光标位置移到最右 可以设定参数内容了
5	SET □ SET □	02:--00 //\ / / / / 02:--00 /\ / \ / \ /	● 按『SET』键，显示会闪烁 ● 再按『SET』键，光标移向最左边
6	SHIFT □	123456 kg	回到一般模式

## 6. 4 参数设定

本节叙述了如何用智能表头面板上的按键来设定流量计所必需的参数。参数表见表 6-6。

### 6. 4. 1 从一般模式转换为设定模式

- (1) 按『SET』键，使“一般模式”转换为“设定模式”。这就进入了参数设定状态。
- (2) 显示的左边二位数是“参数项号码”，右边四位数是“参数数据内容”，两者用“:”分开。如图 6-3 所示。

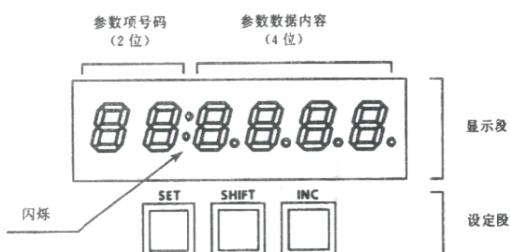


图 6-4 参数代码区和数据区

### 6. 4. 2 参数代码与参数数据的设定

- (1) 按『SET』键，使“一般模式”转换为“设定模式”。
  - (2) 用『INC』键来改变参数代码(数字或字母)，并用『SHIFT』键来移动光标
- 参数项号码  
参数数据  
表头显示区  
(这个例子表示 B02。如果参数项号为 B□□, B 就显示不出来了)
- (3) 按『SET』键，光标跳到“参数数据区”。
  - (4) 用『INC』键来修正参数值和小数点位置，并用『SHIFT』来移动光标。
  - (5) 修正完毕，按一下『SET』键，此时整个的参数代码和数据会闪烁，确认内容后再按一下『SET』，设定完毕。
  - (6) 完成设定后，按下『SHIFT』键，则回到“一般模式”，显示流量或报警。

**参数设定举例**

参数设定流程见表 6-6。

表 6-6 参数设定举例

改变模式及操作	显示	说明
一般模式 ↓ SET □按『SET』键		例：瞬时流量 100%
↓ 设定模式		参数项号 参数数据
参数项号 设定模式 参数项号 光标 移位 ↓ SHIFT □按『SHIFT』键	 ◎ 闪烁 ◎ 光标位置可改变	• 参数项号『03』表示『B03 通径』 • 参数『00』表示 15mm 通径
↓ INC □按『INC』键 ↓ 参数项号改变 ↓ SHIFT □按『SHIFT』键 ↓ 参数项号改变 ↓ INC □按『INC』键 ↓ SET □按『SET』键 ↓ 进入数据段 参数修改 ↓ INC □按『SET』键	 光标位置 ◎ 参数项号从『03』变成『04』	• 参数项号变为『04』 (=『B04』) • 参数『00』代表 4~20mA DC 输出 • 每按一次『INC』键，项号加 1，从『03』到『04』直至『60』，后又循环显示
	 ◎ 光标 转移	• 光标从『4』左移 1 位到『0』
	 ◎ 参数项号由『0』变『C』	• 参数项号由『0』变『C』 • 『INC』键每按 1 次，项号变化由『0』，『C』，『D』，『E』，『F』再回到『0』
	 ◎ 光标 位置移到 (:) 的右边	• 模式由参数项号设定模式变为参数数据修改模式 • 按『INC』键，参数即修改

改变模式及操作	显 示	说 明
当参数内容设定时 ↓ INC <input type="checkbox"/> 按『INC』键 ↓ SET <input type="checkbox"/> 按2次『SET』键， 设定完成  SHIFT <input type="checkbox"/> 按『SHIFT』键， 回到正常显示模式		<ul style="list-style-type: none"> <li>参数内存</li> <li>如参数内容给定为『03』(=『B03』)通径, 它们以数字『00』~『16』表示</li> <li>数据变化范围由『00』(=15mm)到『12』(=200mm 高温型)</li> <li>完成公称通径设定</li> <li>注: “+”、“-”号和小数点同样处理</li> </ul>

#### 6.5 报警数字显示模式

当发生报警时, 显示器将交替显示报警代码和正常显示内容。

表 6-7 报警显示举例


报警代号: 2
正常显示 (四秒钟) (本例为瞬时流量)  报警代号显示 (二秒钟) 

表 6-7 参数一览表

项	名称	R/W	数据范围	单位	小数点	说 明	初始值
B00	设定1	R				菜单B(设定)	
B01	位号	W	8字符			位号	
B02	输出方式	W	4~20mA DC	(0)		选择输出(注意改变跳线)	4~20mADC
B04	流体	W	脉冲 气体 Qn 气体 M 气体 Qf	(1) (3) (4) (5)		流体选择 M: 质量流量 Qn: 标准状态下体积流量 Qf: 工作状态下体积流量 是否实时温压补偿选择	气体 Qf
B05	实时温压补偿	W	手动补偿 自动补偿	(0) (1)			0
B06	K-系数(KM)	W	0.0001~32000	P/I	0~5	15℃下的系数KM	68.6
B07	标准状态密度 ρ n	W	0.0001~32000	Kg/m³	0~5	被测介质在标准状态F密度 ρ n	1.000
B09	温度单位	W	Deg C Deg F	(0) (1)		工作条件下的温度C 工作条件下的温度F	DegC
B10	工作状态温度 Tf	W	-50~1000	B09	0~5	工作状态下的温度Tf	15.0°C
B14	工作状态密度 ρ f	W	0.0001~32000	kg/m³	0~5	工作状态下密度 ρ f	1000
B15	流量质量单位	W	kg ton	(0) (1)		流量单位选择	kg
B25	标准状态温度 Tn	W	-500~1000	B09	0~5	标准状态温度Tn	15.0°C
B26	工作条件下的压力 Pf	W	0.00001~32000	绝对	0~5	工作条件下的压力Pf	1.0332
B27	标准条件下的压力 Pn	W	0.00001~32000	绝对	0~5	标准条件下的压力Pn	1.0332
B29	标准流量体积单位	W	Nm³	(0)		流量单位选择	Nm³
B35	工作流量体积单位	W	M³ I s / m / h d	(0) (1) (0) (1) (2) (3)		流量单位选择	m³
B50	流量时间单位	W	/ s			流量时间单位选择	/h
B51	量程倍率	W	E0 E+1 E+2 E+3 E+4 E+5 E-5 E-4 E-3 E-2 E-1	(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)		E0=0时 1: 1 E+1=1时 1: 10 E+2=2时 1: 100 E+3=3时 1: 1000 E+4=4时 1: 10000 E+5=5时 1: 100000 E-5=6时 100000: 1 E+2=2时 10000: 1 E+2=2时 1000: 1 E+2=2时 100: 1 E-1=10时 10: 1	0
852	最大流量	W	0.00001~32000	流量单位 B50 / B51	0~5	流量范围	10.000
B53	响应滞后时间	W	2 4 8 16 32 64 0	(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)		阻尼时间选择	0秒(6)
C00	设定2					菜单C(设定2)	
C01	累积倍率	W	E0 E+1 E+2 E+3 E+4 E+5 E-5 E-4 E-3 E-2 E-1	(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)		E0=0时 1: 1 E+1=1时 1: 10 E+2=2时 1: 100 E+3=3时 1: 1000 E+4=4时 1: 10000 E+5=5时 1: 100000 E-5=6时 100000: 1 E+2=2时 10000: 1 E+2=2时 1000: 1 E+2=2时 100: 1 E-1=10时 10: 1	0
C02	输出脉冲倍率	W	E0 E+1 E+2 E+3 E+4 E+5 E-5 E-4 E-3 E-2 E-1	(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)		E0=0时 1: 1 E+1=1时 1: 10 E+2=2时 1: 100 E+3=3时 1: 1000 E+4=4时 1: 10000 E+5=5时 1: 100000 E-5=6时 100000: 1 E+2=2时 10000: 1 E+2=2时 1000: 1 E+2=2时 100: 1 E-1=10时 10: 1	0

### LWGQ型气体涡轮流量计使用说明书

项	名称	R/W	数据范围	单位	小数点	说 明	初始值
D00	分段修正	R				调整菜单	
D20	选择是否分段修正	W	不分段修正 分段修正	(0) (1)		仪表误差分段修正	0不分段修正
D21	FREQ1	W	0.0~32000	Hz	0~5	第一断点频率f1	1.000
D22	DATA1	W	0.0~32000	%	0~5	k1	1.000
D23	FREQ2	W	0.0~32000	Hz	0~5	第二断点频率f2	1.000
D24	DATA2	W	0.0~32000	%	0~5	k2	1.000
D25	FREQ3	W	0.0~32000	Hz	0~5	第三断点频率f3	1.000
D26	DATA3	W	0.0~32000	%	0~5	k3	1.000
D27	FREQ4	W	0.0~32000	Hz	0~5	第四断点频率f4	1.000
D28	DATA4	W	0.0~32000	%	0~5	k4	1.000
D29	FREQ5	W	0.0~32000	Hz	0~5	第五断点频率f5	1.000
D30	DATA5	W	0.0~32000	%	0~5	k5	1.000
E00	控制	R				控制信号菜单E	
E01	累积流量复零	W	不复位 复位	(0) (1)		累积值复位	不复位
E02	显示选择	W	流量(%) 流量 累积值 流量(%), 累积值 流量, 累积值 流量, 流量(%) 温度值(℃) 压力值(kg / cm <sup>2</sup> )	(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)		显示选择	1流量
H00	维护	R				维护菜单H	
H07	切除小流量	W	0~B52	B52	0~5	噪声消除低切流量	
H08	修正 4mA	W	-1~10	%	0~5	输出微调4mA	0.05
H09	修正 20mA	W	-10~25	%	0~5	输出微调20mA	
H12	恢复初始值	W	不恢复初始值 恢复初始值	(0) (1)		恢复初始参数值	0
H30	版本号	R				软件版本号	

#### 6. 6 错误代码清单

当仪表运行出错时。显示的出错内容列表如下：

表 6-8 错误代码一览表

序	故障名称	显示	可能原因	电流输出	脉冲输出	输出%	工程单位输出	累积输出	消除方法
1	输出超量程	无显示	输出信号 110%以上	固定在 110%	正常	固定在 110%	正常	正常	改变参数或 流量范围
2	数据溢出	HHHHHH	瞬时流量或累 计流量溢出	正常	正常	正常	正常	不正常	改变851或 C01

#### 6. 7 锂电池更换(LRT-I)

锂电池更换步骤如下：

- ① 取下后盖。
- ② 将电源跳线器放置到“OFF”位置。
- ③ 用螺丝刀旋松固定电池引脚的两个螺钉(见图 6-1)，拔出电池引脚即可卸下电池。
- ④ 用剥线钳或剪刀剥开电池引线头约 10 毫米，把电池插入接线端，注意电池极性，拧紧螺钉。
- ⑤ 将电源跳线器放置到“ON”位置(不用时请置“OFF”位置，以节电)。
- ⑥ 盖上后盖。

**7、流量传感器的维护**

1. 传感器应按照铭牌上的标志的流量范围、公称压力及流向标记安装使用。
2. 传感器应在流体温度为-20~+120℃、环境温度为-20~+60℃环境相对湿度不大于95%的条件下工作。
3. 注意定期注油(中华牌701钟表油)，约三个月(或实际使用1000小时)注油一次。对于无加油系统的气体涡轮传感器(DN≤25)，应将传感器从管道上卸下，松开压紧圈，取出导向架(叶轮流过后导向架一起取出)，向轴承内滴油2—3滴，然后重新装配即可，注意不要装错前后导向架。对于有外部加油系统的气体涡轮流量计，传感器不必从管道上卸下，只要来回推拉加油杆，即向内部轴承注油，一次注油推拉1~2次即可。
4. 传感器在正常情况下，应定期保养轴承，周期一般为半年至一年，视工作条件的恶劣程度而定。如发现叶轮轴承被污染从而转动不灵活，应拆下清洗轴承和叶轮。轴承有严重磨损时，应及时更换，并重新标定仪表。

**产品合格证必须妥善保管，以防传感器的仪表常数等数据丢失。**

**8、流量传感器故障及故障排除方法**

流量传感器的故障一般可归纳为三点：第一，传感器或显示表没有输出信号；第二，流量为零时仍有信号输出；第三，指示流量与实际流量不符。这些故障代表原因大致如表8-1：

表 8-1

故障现象	故障原因	排除方法
没有输出信号	接线不对 叶轮卡死不转 检测线圈断路或短路 前置放大器不良 前置放大器没有电源或电源电压太低 显示仪表本身有故障	检查接线是否正确 检查管道内是否有杂物 检修放大器 检修放大器 检修放大器或提高电源电压至规定要求 检修显示仪表
流量为零时有输出信号	外界强电磁场干扰 管道震动引起叶轮来回摆动 管道震动引起磁钢与线圈之间有相对运动	检查屏蔽线接地是否良好或排除干扰 消除管道震动 消除管道震动
指示流量与实际流量不符	第二种故障原因引起 前置放大器不良 出口压力过低 轴承磨损 叶轮附着杂质、赃物 配管不良 显示仪表故障	消除管道震动 检修放大器 增加压力 更换轴承 清洗管道 重新配管 检修显示仪表

**装箱单**

1. 使用说明书一本。
2. 合格证一张。
3. 中华牌701钟表油一瓶(仅对带加油系统的传感器)

**注意：对氢气、氧气等爆炸性气体严格禁油！**